


NIKON XS  
TOTAL STATION KISA KULLANIM  
KLAVUZU



**GEOPLUS**  
HARİTA İNŞAAT OTOMOTİV  
TEK.CİH.VE MÜH.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

## \* Yeni İş Oluşturulması

Yapılacak ölçümlerin, arazide toplanan verilerin kaydedilmesi için bir iş dosyası oluşturulması gerekmektedir. Bunun için ana ölçüm ekranındayken [MENU] tuşuna basılarak [1: İş] seçeneğine girilir (Şekil 2.3).

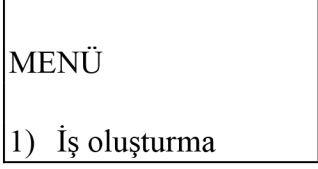

Şekil 2.3


Şekil 2.3 deki ekranda daha önce oluşturulmuş olan işler görülmektedir. Bu ekranda yeni bir iş oluşturulması için [MENÜ] tuşuna basılarak [1:Oluştur] seçeneğine girilir. Yeni bir iş adı yazılarak [ENT] tuşuna basılır ve işin oluşturulması için [ENT] tuşu ile onaylanır.

Yeni bir iş oluşturulmuş ve aktif hale getirilmiştir. Yapılacak tüm ölçümler bu yeni iş içine kaydedilecektir.


## \* İstasyon Tanımlaması

Ana ölçüm ekranında [STN] tuşuna basılarak istasyon tanımlaması yapılır.

[STN] tuşuna basılması ile ekranda istasyon tanımlaması ile ilgili seçenekler görülür (Şekil 2.2).

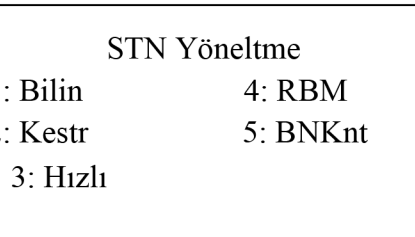

Şekil 2.2

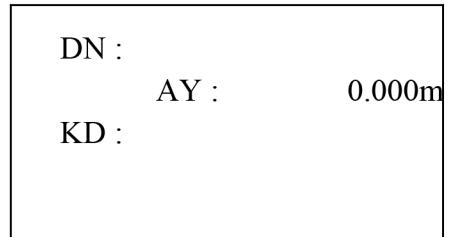

Şekil 2.5

Koordinatları bilinen bir istasyon noktasında çalışılacaksa [1:Bilin] seçeneği ile istasyon noktası tanımlanır (Şekil 2.5).

Şekil 2.5 deki ekranda durulan nokta numarası girilir. Girilen noktanın koordinatları NIKON XS hafızasında yoksa koordinat girişi yapılacak olan ekran açılır (Şekil 2.6).

DN	:	100
X	:	
Y	:	
Z	:	

Şekil 2.6

Bağlama Nk
1: Koord.
2: Açı

Şekil 2.7

Şekil 2.6 daki ekranda koordinatlar girilerek [ENT] tuşuna basılır ve alet yüksekliği girilir. "CD" bölümüne nokta ile ilgili tanımlama yapılabileceği gibi, bu kısım boş bırakılabilir. [ENT] tuşuna basılması ile koordinatları bilinen diğer bir noktaya bağlanması için seçeneklerin bulunduğu ekran açılır (Şekil 2.7).

Bakılan noktanın koordinatları biliniyorsa [1: Koord.] seçilerek bakılan nokta numarası girilir. Bakılan nokta koordinatları NIKON XS hafızasında kayıtlı değilse koordinat girişi yapılacak olan ekran açılır. Koordinatlar girildikten sonra hedef yüksekliğinin (reflektör yüksekliği) girilmesi ve nokta tanımlamasının yapılması ile Şekil 2.8 deki ekran görülür.

BN Tatbik		
AZ	:	7.4554g
MSR veya ENT bas		
STN 1/3		

NIKON XS bakılan noktaya tatbik edilip [MSR] tuşuna basılmasıyla istasyon kaydı yapılır. İstenirse tekrar [MSR] tuşu ile bakılan noktaya mesafe ölçümü yapılabilir.

Şekil 2.8

### \* Detay Alımı

İstasyon tanımlaması yapıldıktan sonra detay alımına başlanabilir. Detay noktalarında dürbün reflektöre tatbik edilir ve [MSR] tuşu ile mesafe ölçümü yapılır

Bir noktadaki kayıt tamamlandıktan sonra tekrar ana ölçüm ekranına geri dönülür. Tüm detay noktalarında ölçüm ve kayıt işlemi aynı şekilde tekrarlanarak tüm detay noktalarının ölçümü yapılır.

## \* APLİKASYON

Yukarıdaki bölümlerde anlatıldığı şekilde NİKON XS istasyon noktasına kurulur, yeni işçılararak(çalışılacak iş seçilerek) istasyon tanımlaması yapılır.

Ana ölçüm ekranında 8 nolu [S-O] tuşuna basılarak aplikasyon ekranına geçilir (Şekil 3.1).

Aplikasyon	
1 : YM-YA	4 : D-Dzl
2 : XYZ	5 : E-Dzl
3 : 2REF	6 : Yay

Şekil 3.1

dYA□	177.8216g
YM :	38.64m
MSR veya TRK bas	
NK :	100

Şekil 3.2

Aplikasyon ekranında aplikasyon türleri ile ilgili seçenekler görülmektedir. Daha önceden koordinatları hesaplanmış noktaların aplikasyonu için [2:XYZ] seçeneğine girilir. Yeni ekrana nokta numarası yazılarak [ENT] tuşuna basılır. Girilen nokta koordinatları NİKON XS hafızasında kayıtlı ise ekrana gelir ve aplikasyon değerleri görülür (Şekil 3.2). Koordinatlar hafızada kayıtlı değilse, aplikasyonu yapılacak noktanın koordinatlarının girilmesi istenecektir.

Şekil 3.2 deki ekran, 100 nolu noktanın aplikasyonu için dürbünün 177.8216 g sola çevrilmesi ve bu doğrultuda 38.64 m gidilmesi gerektiğini belirtmektedir. Yatay açı sıfırlanana kadar dürbün ok yönünde döndürülür ve [MSR] tuşu ile bu doğrultudaki reflektöre mesafe okuması yapılır.

dYA□	0.0002g	R□	0.02m
DIS □	1.26m		
NK : 100			


Şekil 3.3

Mesafe okuması yapıldıktan sonra görünen ekranda (Şekil 3.3), reflektör tutulan noktanın konumunun, olması gereken gerçek konumdan sapmaları (hataları) görülmektedir. Görülen hata miktarları kadar (içe-dışa, sağa-sola) reflektör yerinin değiştirilmesi ile sıfıra yakın hata miktarlarına ulaşılır ve söz konusu noktanın aplikasyonu yapılır.


## \* KOORDİNAT GİRİŞİ

Detay alımı ve aplikasyon sırasında NİKON XS hafızasında olmayan noktaların koordinatları girilebildiği gibi, ölçme işlemine başlamadan önce de istasyon noktalarının ve araziye applike edilecek olan noktaların koordinatları girilebilir.

[MENU] tuşuna basılarak Menü ekranına ve [4:DATA] seçeneği ile Veri ekranına girilir (Şekil 4.1).

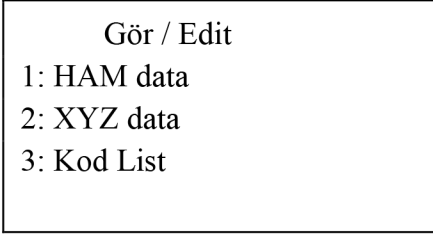

Şekil 4.1

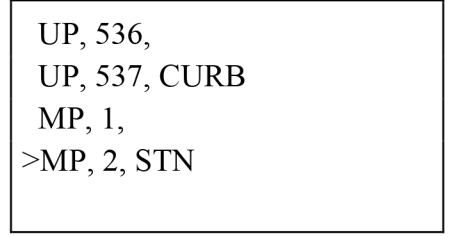


Şekil 4.2

“Gör/Edit” ekranında [2:XYZ data] seçilerek NİKON XS hafızasında kayıtlı olan nokta numaraları görülür (Şekil 4.2).

Şekil 4.2. deki ekranda [MENU] tuşuna basılarak XYZ data alt fonksiyonları görülebilir (Şekil 4.3).





Şekil 4.3

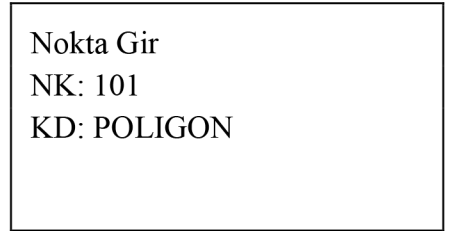

Şekil 4.4

Şekil 4.3 deki ekranda [4:GİR] seçilerek koordinatı girilecek nokta numarası ve kodu girilerek [ENT] tuşuna basılır (Şekil 4.4).

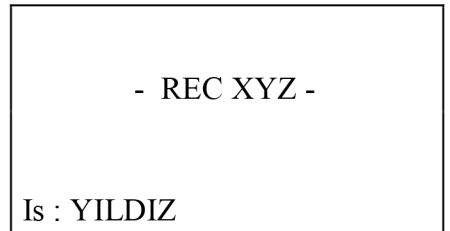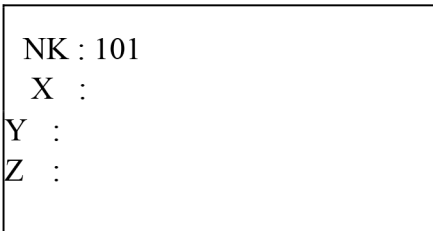

Şekil 4.5

Şekil 4.5 deki ekranda nokta koordinatlarının girilip [ENT] tuşuna basılmasıyla koordinatlar kaydedilir (Şekil 4.6).

Şekil 4.6

## \* NIKON XS - BİLGİSAYAR İLETİŞİMİ

### NİKON XS den Bilgisayara Veri Aktarımı

Arazide yapılan ölçümler, NİKON XS hafızasında HAM VERİ ve KOORDİNAT VERİSİ olarak kaydedilmektedir. Ham veriler, \*.nik uzantılı, koordinat verileri ise \*.asc uzantılı dosyalardır.

Ölçüm işlemi sonucunda toplanan veriler bilgisayara aktarılıp ascii formatlı koordinat çıktısı alınabileceği gibi, Eghas, Netcad ve Autocad yazılımları tarafından kullanılacak formatta dönüştürülebilmektedir.

NİKON XS dan bilgisayara aktarım için “Nikon Exchange” aktarım programı kullanılmaktadır.

NİKON XS, RS232 bağlantı kablosu aracılığı ile bilgisayarın COM1 yada COM2 portlarından birine bağlanır ve “Nikon Exchange” programı çalıştırılır.


NİKON XS açılarak [MENU] □ [3:AYAR] □ [6:AKTARIM] menüsüne girilir (Şekil 5.1).

```
>Ext. Comm : NIKON
Baud       : 38400
Length     : 8
Parity     : NONE
```

□

Nikon Exchange aktarım programı çalıştırıldığında [İletişim] menüsüne girilerek, iletişim parametrelerinin bulunduğu bölüm açılır (Şekil 5.2).

Şekil 5.1

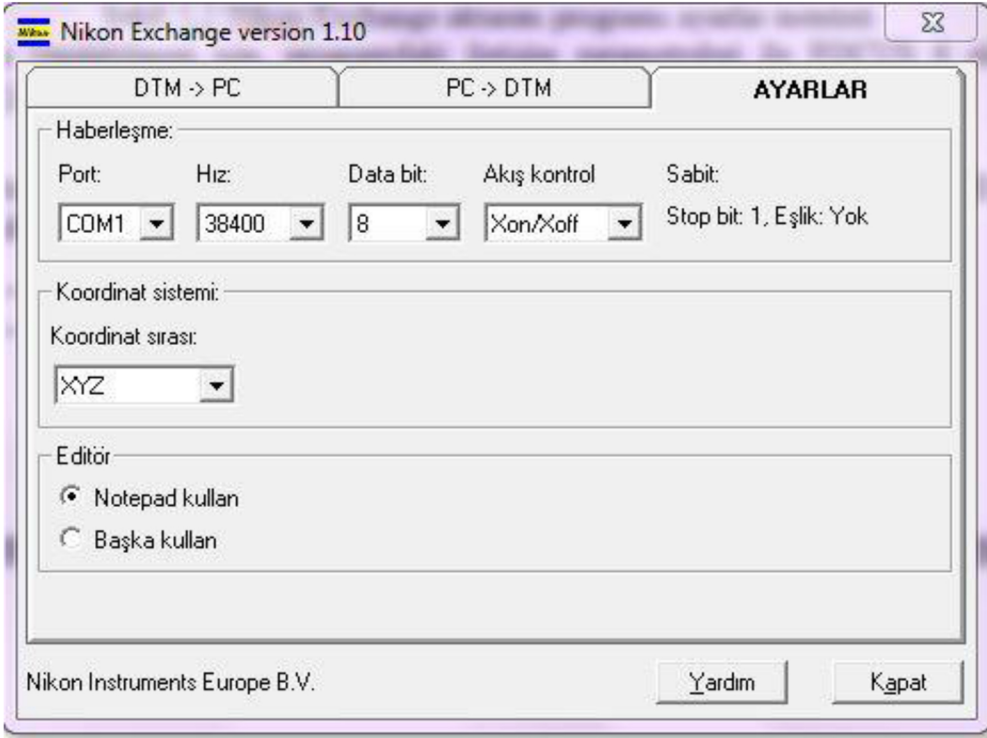


Şekil 5.2 Nikon Exchange aktarım programı ayarlar menüsü

Aktarımın yapılabilmesi için, programdaki iletişim parametreleri ile NİKON XS ekranında (Şekil 5.1) görülen parametrelerin aynı olmaları gerekmektedir.

Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra NİKON XS ana ölçüm ekranına dönülerek [MENU] □

[5:AKTARIM], haberleşme menüsüne girilir (Şekil 5.3).

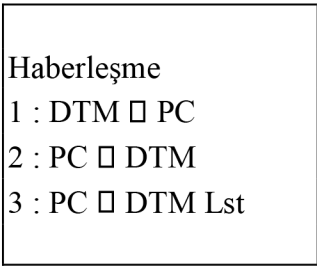

Şekil 5.3

NİKON XS den bilgisayara aktarım yapılacağı için [1:DTM □ PC] seçeneğine girilir. “Format : Nikon” olarak ayarlandıktan sonra aktarılacak data formatı seçilir (HAM/Koord).


Arazide toplanan veriler Netcad yazılımları tarafından kullanılacaksa [Data:Koordinat] seçilmelidir.

RS232C kabloyu  
bağlayınız  
bas  
Gönder Nk : 50

Gerekli format seçildikten sonra [ENT] tuşuna basılmasıyla Şekil 5.4 deki ekran açılır.

Şekil 5.4

Nikon - Exchange aktarım programında [DTM-PC] menüsüne girilerek gerekli ayarlamalar yapılır. Şekil 5.5 de koordinat dosyası aktarımı için gereken ayarlar gösterilmiştir.

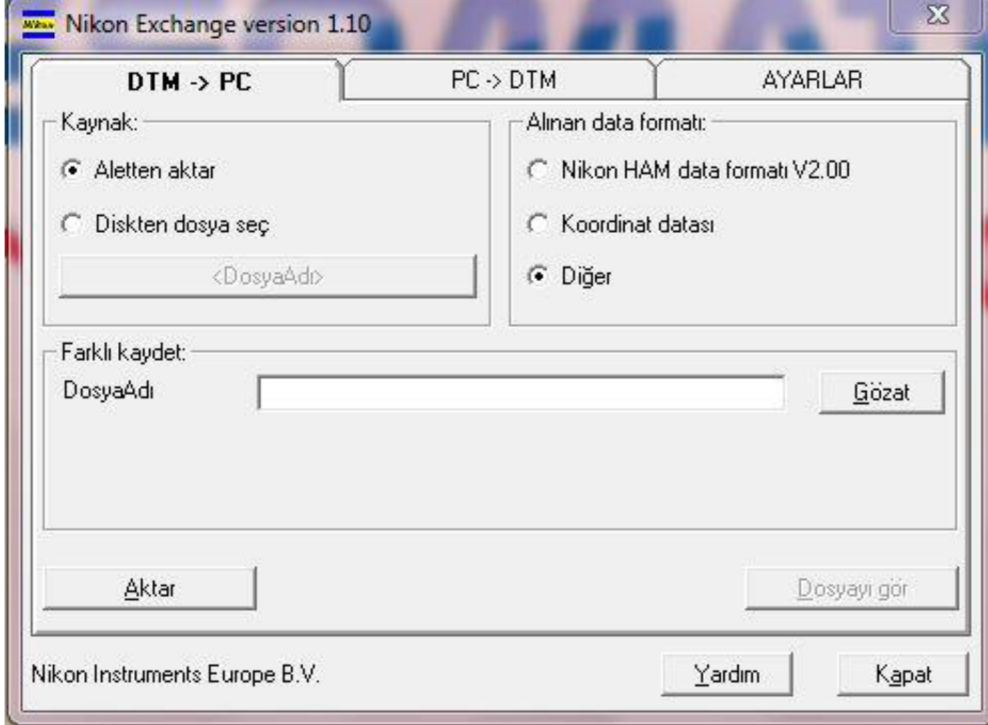

Şekil 5.5 NIKON XS - PC koordinat dosyası aktarımı

“Dosya Adı” bölümünden, aktarılan verilerin kaydedileceği dosya adı ve uzantısına hangi formatta isteniyorsa o uzantı yeri yazılır.( ÖR: Direk.TXT , Direk.NCN ) gibi

“Alınan Data formatı” bölümü, “diğer” seçilmelidir.

“Ayarlar” bölümünde ise kaydedilecek olan koordinat sıralaması belirlenebilir.

Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra Nikon Exchange ekranından “Aktar” bölümüne tıklanır ve NIKON XS üzerinde de [ENT] tuşuna basılarak aktarım işlemi başlatılır. NIKON XS daki veriler sorunsuz olarak bilgisayara aktarıldığında, bilgisayarda verilerin sorunsuz aktarıldığını belirten mesaj, NIKON XS ekranında ise bilgisayara aktarılan verilere ait işin silinip silinmeyeceğine ilişkin mesaj görülür (Şekil 5.6).



Bitti  
İş Sil?


No

Yes

Bilgisayara aktarılan verilerin kontrol edilmeden sözkonusu için NIKON XS hafızasından silinmemesi önerilir!

Şekil 5.6

Şekil 5.7 NIKON XS den bilgisayara ham data dosyalarının aktarımı için gereken ayarlamalar görülmektedir.

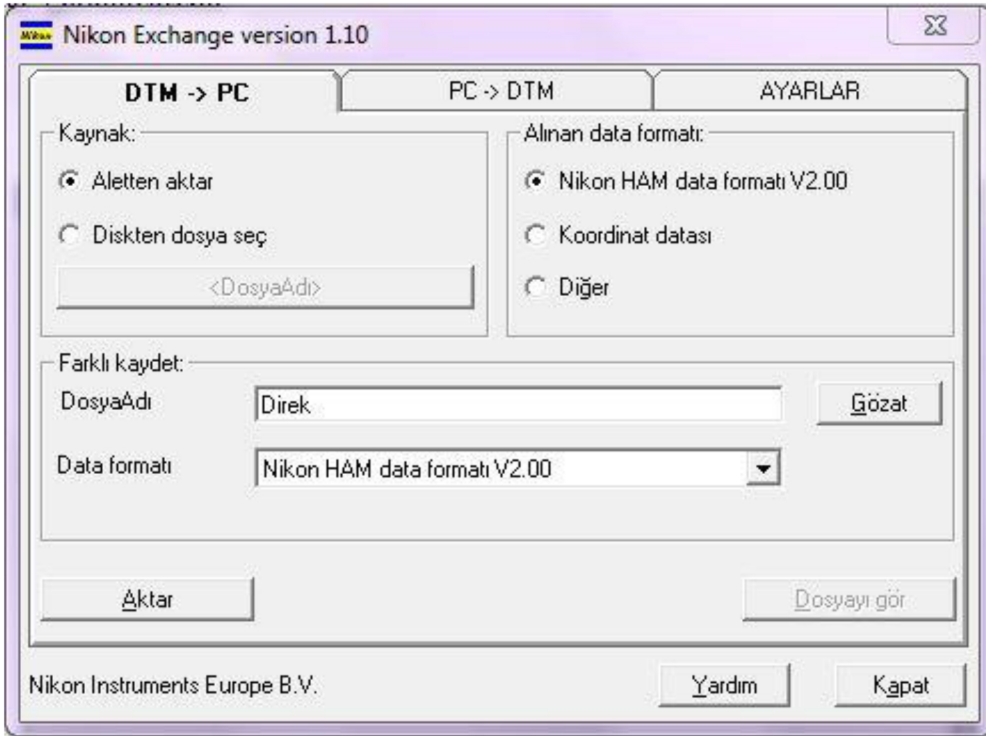

Şekil 5.7 : NIKON XS - PC Ham data aktarımı

Geri kalan aktarım ayarları yukarıda anlatılanlar gibidir.

İyi Çalışmalar